

システム	内 容
コントロール	選択ウインドウが見切れる現象を修正しました。
材料マスター	材料マスターにおいて、階層の新規追加・削除・プロパティの変更によって、材料の移動が発生した場合、材料の同期先がロックされていても、材料が移動できてしまう現象を修正しました。
構造基準	構造基準>鉄骨>材料登録>継手において、材質欄に「AUTO」が入力できない現象を修正しました。
構造リスト	<p>梁のExcelのインポート・エクスポートにおいて、以下の2点を修正しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①エクスポートしたときに、カットオフ長さの下端寸法が出力されない現象 ②インポートしたときに、下端寸法が上端寸法に書き換えられる現象 <p>杭の単位当たり数量項目において、次の2点修正しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単位にm2が選択できないように修正。 ・鉄筋名称の選択ウインドウにおいて、杭鉄筋名称が選択できるように修正。
汎用個別	<p>室リンク設定されているデータを印刷をしようとすると、「他のコマンドの結果のために、接続がビジー状態になっています。」とメッセージが出る現象を修正しました。</p> <p>複数データかつ2ページ以上の印刷を行う場合、アプリケーションエラーが発生する場合がある現象を修正しました。</p>
配置 スパン設定 階高設定	<p>スパン設定・階高設定で保存を行うと、室リンク情報が削除されてしまう現象を修正しました。</p> <p>幅線部材を選択したときに表示される「寸法表示」のうち、「部材の長さを表示する」において、部材の内法ではなく、部材の芯で表示される現象を修正しました。</p>
演算	<p>仕上一外壁の演算において開口データが複数存在する場合にアプリケーションエラーになる場合がある現象を修正しました。</p> <p>内部室2において袖壁上に開口があると、その内部室2の開口ページの辺情報が表示されない場合がある現象を修正しました。</p> <p>構造一杭の単位当たり数量に関して、リストに登録しても演算されない現象を修正しました。</p> <p>仕上一配置のバルコニー、内部室、内部室2、階段室、外壁、DMSの壁開口の本体壁からの減分処理において、壁開口の下端位置を数値指示し、且つ壁開口が本体壁に収まる場合に正しく処理されない場合がある現象を修正しました。</p> <p>構造一梁の機械式継手において、リストで”未使用”と設定しても計上されてしまう現象を修正しました。</p> <p>仕上一内部室、内部室2の床高さを設定した開口数量において、室内に存在する「間仕切」、「外壁(厚み)」、「RC壁」の下端位置を設定した場合に不要な開口が計上される場合がある現象を修正しました。</p> <p>構造一梁の通る鉄筋の処理において、隣の梁が同径かつ異なる鉄筋の場合に定着処理される現象を修正しました。</p> <p>構造一梁の垂直ハンチにおいて、次の2点修正しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ハンチ筋タイプ=1の定着処理において、ハンチ方向を基礎梁・基礎小梁で下方向、梁・小梁で上方向にした場合に計上されない現象。 2. ハンチ筋タイプ=3のハンチ補強筋処理において、ハンチ方向を基礎梁・基礎小梁で下方向、梁・小梁で上方向にした場合に計算書の鉄筋名称の段数が正しくない現象。
イメージ入力	<p>計測データをコピーして貼り付けた際、プロパティ項目の「線の太さ」情報が反映されない現象を修正しました。</p> <p>イメージ入力個別のオプション画面で「丸め設定」ページが表示される現象を修正しました。</p>